

Fejl beskeder:

Fejl besked	Beskrivelse	Løsning
-----	Overbelastning	Reducere vægt.
Err 1	Forkert dato	Ændre datoen ved at bruge format : "yy;mm:dd"
Err 2	Forkert tid	Ændre tiden ved at bruge format: "hh:mm:ss"
Err 4	0 indstillings fejl	0 indstillingen er oven grænser (4%max) Kontrollere om vægten er tom.
Err 5	Tasttur fejl	Kontrollere tastur og forbindelser.
Err 6	A/D værdi uden for grænse værdien	Kontrollere om vægten er tom, se om forbindelser og kabel er i orden.
Err 9	Ustabil aflæsning	Kontrollere for drift, vibrationer, RF støj eller om der er noget der påvirker vejepladen. Kontrollere vejeceller, stik og kabel.
Err 17	Tara uden for grænse værdi	Fjern vægt og genstart vægten.
--ol--	Over grænseværdi	Fjern kalibreringsvægt og gentag kalibreringen.
Fai I h / fai I l	Kalibrerings fejl.	Gentag kalibreringen.
Err p	Printer fejl.	Kontrollere printer og indstillinger og forbindelsen.
Ba lo / lo ba	Batteri lav	Genoplad batteri, check evt. spændingen på lader og batteri.

Bjerringbro
VAEGTE

MANUAL

BW & BWS vejeindikator.



Bjerringbro
VAEGTE

Bjerringbrovægte ApS - Tlf: +45 86 68 52 55
www.bjerringbrovaegte.dk - info@bjerringbrovaegte.dk
Skovmarken 10, Vindum - 8850 Bjerringbro


Installation:

Indikatoren monteres på det medfølgende beslag.
Forbind stikket fra vejecellerne og stikket fra adapteren.
Det interne batteri oplades til fuld kapacitet på ca. 12 timer. I venstre side på indikatoren vises lade status med en LED lampe.


- Rød = fladt batteri.
- Gul = Opladning i gang.
- Grøn = Fuld opladet.

HUSK! At oplade batteriet inden vægten tages i brug.


Displayet:

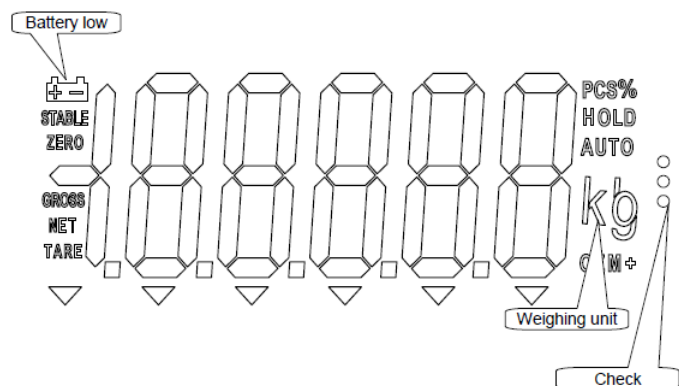

Tegning BWS:

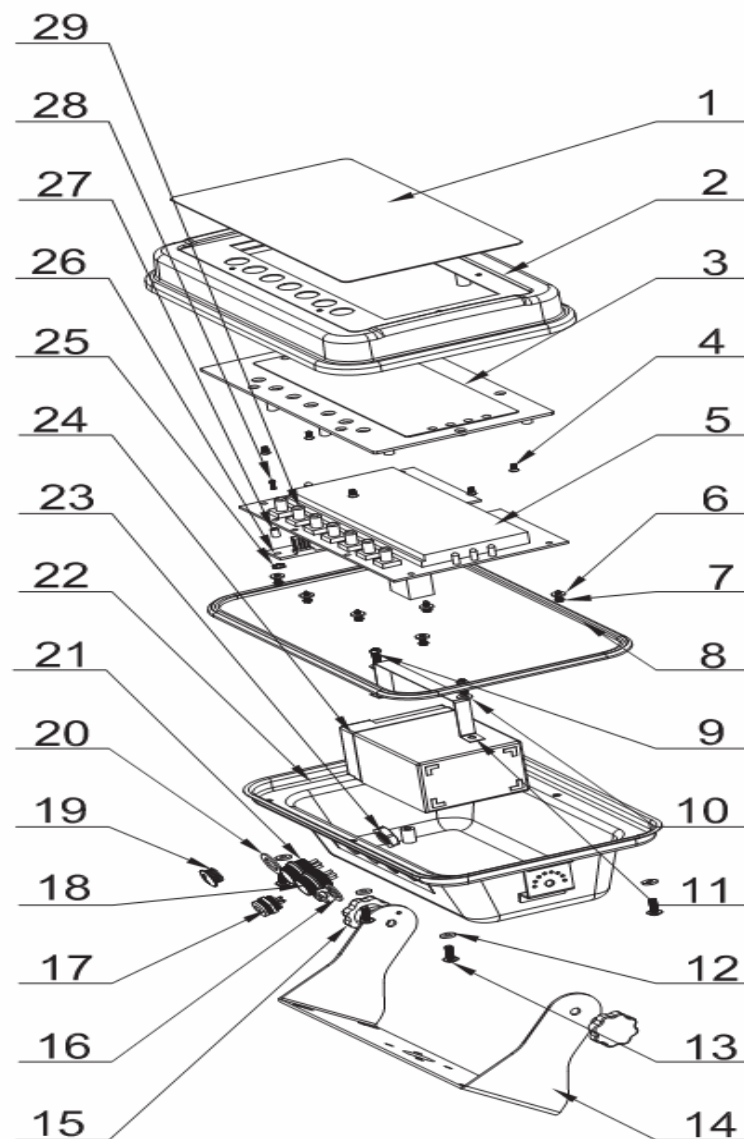

Tegning BW:

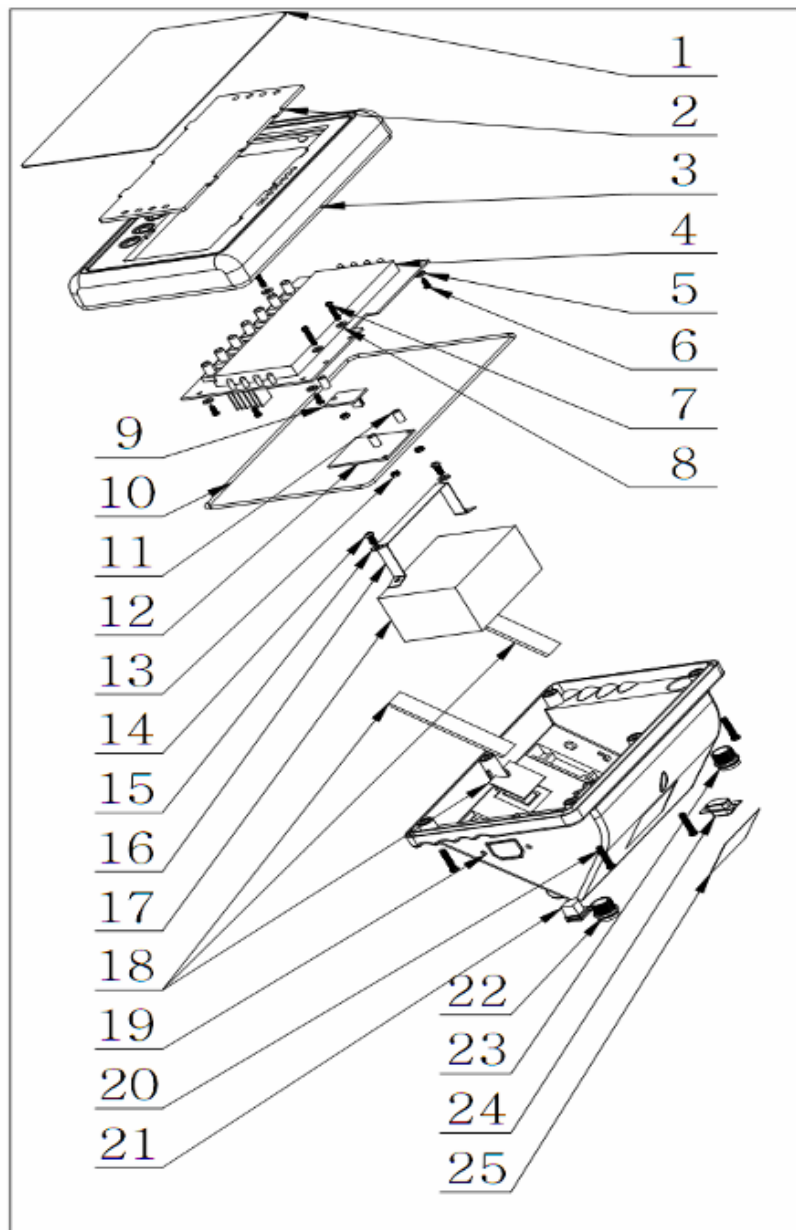

Tasterne:



-  On/OFF. Tænd og sluk for indikatoren.
-  0-juster vægt.
Bekræft det valgte i menuen.
-  Tarering af vægt.
Skift menu og skift cifre.
-  Vis gemt vægt i hukommelsen.
Skift til højre cifre.
-  Akkumulering af aktuelle vægt, gemmes i hukommelsen.
Skift til venstre cifre.
-  Send data til pc'er eller printer.
Gå til den valgte menu.
-  Skift mellem gross og netto vægt. For at skifte vejeenhed tryk og hold tasten i 3 sekunder.
Gå til normal vejning.

Senkunder funktioner for taster i menuen.

Normale bruger funktioner:

- **Power ON/OFF.**
Tænd for vægten ved at trykke på ON/OFF tasten. Sluk ved at trykke på ON/OFF igen.
- **ZERO**
Tryk på ZERO for at 0-stille vægten, bruges når der er kommet skidt eller andet på vægten der påvirker det absolutte 0.
- **TARE**
Tryk på TARE for at tarerer beholder, palle mm. Displayet viser 0. og tara er aktiv. Fjernes emnet vil tara vises i displayet som negative værdi.
Tryk på G/N for at skifte mellem gross og netto værdi.
For at slettes tara fjernes lasten og der trykke på TARE.
0 vises nu i displayet og tara er ikke længere aktiv.
- **Vælg vejeenhed. Kg Lb mm.**
Tryk og hold G/N tasten i 3 sekunder for at skifte vejeenhed.

Kontrol vejning:

Indstilling af kontrol vejning, der kan sættes en høj og lav værdi for kontrol. LED lampe i venstre side indikeres med Høj - OK - LAV.

Indstil høj og lav.

- Tryk på G/N og PRINT tasterne samtidig, displayet vil vise **SET H** Tryk på TARE for at vælge mellem **SET H** og **SET L** Tryk på ZERO for at bekræfte det valgte. Displayet vil nu vise **00000** og blinke med det sidste cifre. Skift mellem cifrene ved at trykke på M+ el. MR. Værdien sættes ved at trykke TARE. Når den ønske værdi er opnået trykkes på ZERO, displayet viser nu **SET L**. Gentag ovenstående for at indstille lav værdi. For at gå til normal vejning trykkes på ZERO.

Kalibrering:

Tryk på Print tasten under opstart af indikatoren. Displayet viser **pn** Tryk på M+, G/N og TARE for at komme ind i parameter menuen, displayet viser **P0 chk.**

Tryk TARE indtil **P2 mod** vises tryk på ZERO for at bekræfte og tryk på TARE for af vælge **cal** tryk på ZERO for at bekræfte.

Displayet viser **unld** Tryk på ZERO for at udføre 0-kalibreringen.

Bemærk! Vægten må ikke være belastet.

Displayet viser den sidste anvendte kalibreringsindstilling. Ønskes den ændret tryk på M+ eller MR for at skifte ciffer og TARE for af ændre værdien på cifferet. Bekræft med ZERO.

Displayet viser **load**. Placere kalibreringsvægten på den tomme vægt, når stable vises i displayet, tryk på ZERO for at bekræfte.

P2 mod	Dual 1	<i>Dobbelt interval 1</i> Count: interne antal delinger. Deci: decimal punkt indstilling. Div 1: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100. Div 2: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100. Cap 1: 1. Kapacitet. Cap 2: 2. Kapacitet. Cal: Kalibringen. Gra: Tyngdekraft indstilling.
	Dual 2	<i>Dobbelt interval 2</i> Count: interne antal delinger. Deci: decimal punkt indstilling. Div 1: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100. Div 2: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100. Cap 1: 1. Kapacitet. Cap 2: 2. Kapacitet. Cal: Kalibringen. Gra: Tyngdekraft indstilling.
P3 oth	Lock anm	Tastlås: on/off. Levende dyr vejning: on/off.
P4	g	Vejeenhed: on/off når enheden er on kan der skiftes mellem vejeenhederne.

Indstillinger i kontrol vejning:

- Tryk på G/N og PRINT tasterne samtidig, displayet viser **SET H**. Tryk på TARE og vælg **bEEP**. Tryk på ZERO for at bekræfte , displayet viser enten **no** eller **ot** eller **nG**.
Kontrol indstilling no: Ingen beep lyd. Funktionen afbrudt.
Kontrol indstilling ot: Når vægten er imellem høj og lav værdierne vil OK vises og en beep lyd kan høres.
Kontrol indstilling nG: Når vægten er uden for valgte værdi grænse vil beep lyd høres, høj eller lav vises.

Hukommelses funktion:

For at hente gemt vægt tryk på MR tasten. Displayet vil vis **ACC X** (X = total antal akkumuleret vægt) derefter vises den totale værdi som er gemt i ca. 3 sekunder.

Slet hukommelsen.

- Tryk på M+ og MR tasterne på samtidig. Displayet viser **ACC 0** hukommelsen er nu slettet.

Automatisk hukommelse. Indikatoren kan indstilles til automatisk hukommelse. Indstilling under parameter P2 - **Con >> node >> Auto**

- Belast vægten når STABLE tegnet vises vil displayet vise ACC 1 derefter totalvægt i ca. 3 sekunder.
- Fjern belastningen fra vægten når vægten viser ZERO og STABLE tegnet placere en anden belastning og så videre.
- Der kan vejes op til 99 gang.

Vejning af levende dyr:

Denne funktion bruges til dyr vejning.

Indstillinger under parameter P4 - **oth, Ann**

- For at tilkoble eller frakoble dyr vejnings funktionen trykkes på TARE og ZERO samtidig. Når dyr vejning er tilkoblet vil HOLD vises i displayet.

Tastetur lås:

Lås af tastetur, indstiller under parameter P 3 oth >> lock
Når tastene ikke har være brugt I 10 minutter vil de automatisk låse.
Når låsefunktionen er aktiv vil displayet vise **K-lok** når der trykkes på tastene.

Skal tasteturet låses op tryk på PRINT, MR og ZERO samtidig I ca. 3 sekunder. Displayet vil vise **u-lck** og derefter være I normal status.

Automatisk sluk af indikatoren:

Hvis vægten ikke er i brug kan indikatoren sættes til at slukke automatisk efter den valgte tid.

- Tryk på ZERO i ca. 3 sekunder, displayet vil vise **setbl**. Tryk på TARE til **Set of** vises og tryk på ZERO for at bekræfte. Tryk på TARE for at vælge indstillingen.
- **Of 0** - Ingen automatisk slukke funktion. Altid tændt.
- **Of 3** - Slukker 3 minutter efter sidste belastning.
- **Of 5** - Slukker 5 minutter efter sidste belastning.
- **Of 10** - Slukker 10 minutter efter sidste belastning.
- **Of 30** - Slukker 30 minutter efter sidste belastning.

Tryk på ZERO når den ønskede slukke funktion vises og tryk derefter på G/N for at forlade indstillingen.

Indstil baggrundslys:

Indstilling af baggrundslys. Tryk på ZERO tasten i 3 sekunder, displayet viser **setbl** Tryk på ZERO for at bekræfte. Tryk på TARE for at vælge indstillingen.

- **Bl au** - Tænder baggrundslyset når vægten belastes, slukker når vægten ikke belastes.
- **BL on** - Altid baggrundslys.
- **Bl off** - Aldrig baggrundslys.

Tryk på ZERO når den ønskede slukke funktion vises og tryk derefter på G/N for at forlade indstillingen.

Parameter indstillinger:

Tryk på Print tasten under opstart af indikatoren. Displayet viser **pn**
Tryk på M+, G/N og TARE for at komme ind i parameter menuen, displayet viser **P0 chk**

Menu	Under menu	Beskrivelse
P0 chk	Set H Set lo beep No Ok ng	Indstil høj grænseværdi. Indstil lav grænseværdi. Ingen beep lyd. Beep lyd ved ok vejning. Beep lyd ved høj el. lev vejning.
P1 com	Mode Cont ST 1 St C Stable Pr 1 Pr 2 Auto Ask Wirles Kit 1 Baud Pr Ptype Bloth	<i>RS232 og akkumulering indstilling</i> Data sendes konstant. Data sende 1 gang ved stabil vægt. Data sendes konstant ved stabil vægt. Data sendes 1 gang ved tryk på PRINT (Printer indstilling) Data sendes til print og akkumuleres ved tryk på M+. Auto print og akkumulering ved stabil vægt og 0-visning. ASK indstillinger Kommando R: læs data. Kommando T: Tare. Kommando Z: Zero. Trådløs kommunikation. Baudrate: 600/ 1200/ 4800/ 9600. Parity: 7 e1/ 7 o1/ 8 n1. Tup P printer tpup. Lp50 printer LP-50. Blue tooth on eller off.
P2 mod	sigr	<i>Enkelt interval</i> Count: interne antal delinger. Deci: decimal punkt indstilling. Div: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100. Cap: Kapacitet. Cal: Kalibringen. Gra: Tyngdekraft indstilling.